

## Mängelübersicht

Anlage 2 zu Vorlage-Nr. XIX-0395/2024

	Bericht vom 20.10.2023 Seite	B 0.01 - Werken 1	B 0.01a - Maschinenraum	B 0.02a - Nebenraum	B 0.02 - Werken 2	B 0.03 - Brennraum	Kostenträger: LK WF Zuständigkeit	Status	Termin geplant / tatsächlich	Mangel	Bemerkungen
1 Scheibenschleifmaschine	4	x					Schule	erledigt		Schutzhaube fehlt	2 Geräte ersetzt
2 alle Betriebsanleitungen	5	x			x		Schule	teilweise erledigt	Mai 24	Sämtliche Betriebsanweisungen fehlen	Fehlende Betriebsanweisungen werden im Internet herausgesucht
3 Tischbohrmaschine PBD40 von Bosch	5/6	x					Schule	erledigt		Bohrfutterverdeckung fehlt	Neue Bohrmaschine angeschafft
4 Tischbohrmaschine	6				x		Schule	erledigt		Bohrfutterverdeckung fehlt	Neue Bohrmaschine angeschafft
5 Ständerbohrmaschine	6						Schule	erledigt		Bohrfutterverdeckung zu tief angebracht	korrigiert
6 alle Bohrmaschinen	6	x					Schule	erledigt		Arbeitsbereich um die Bohrmaschinen nicht aufgeräumt und wirkt chaotisch	
7 Werkräume	6	x			x		Schule	erledigt		Industriestaubsauger der Staubklasse M fehlt	Neue Filter (M) vorhanden
8 Regale	7						Schule	erledigt		Alle Regale müssen gegen Umkippen gesichert sein	
9 Verbandskästen	8	x	x		x		Schule	teilweise erledigt	unverzüglich	Fehlende bzw. nicht richtig gefüllte Verbandskästen	Füllungen der Verbandskästen erneuert. Drei neue Kästen müssen noch bestellt werden.
10 Waschbecken, Seifenspender und Papierspender	8	x					Schule	erledigt		verdeckt	Reinigungen finden regelmäßig statt. Aufteilung in ein Handwaschbecken in dem ausschließlich Hände gewaschen werden und eins, das zur Reinigung von Werkzeugen genutzt wird
11 Schränke	9	x					Schule	erledigt		fehlende Aufstiegshilfen	
12 Absauganlage	10		x				Schule	teilweise erledigt		defekt und verkleinert die Arbeitsfläche	Altgerät (grün) entsorgt
13 Tischnschleifmaschine	10/11		x				Schule	offen	Mai 24	Fehlende Funkenschutzabdeckung; Keine Befestigung am Tisch	Wird zur Zeit nicht eingesetzt (evtl. Entsorgung?)
14 Abbrichte	11		x				Schule	erledigt		Absaugstutzen gebrochen	entsorgt
15 Dickenhobel	12		x				Schule	erledigt		Sicherheitsrelevante Bauteile fehlen: • Anschluss an Absauganlage • Not-Halt-Taster • Unzulässige Kettenabdeckung • Rote Gliederkette ist unzulässig Entsorgung empfohlen!	entsorgt
16 Maschinenraum	13		x				Schule	teilweise erledigt	unverzüglich	Wirkt unorganisiert und ist mit Holzstäuben verunreinigt • Erhöhte Unfallgefahr durch herumliegende Holzreste • Nutzung des Kompressor zur Reinigung unzulässig • Sicherung der Leiter fehlt	Kompressor wird nicht zur Reinigung genutzt
17 Zerspanende Maschinen im Schrank	14		x				Schule	erledigt		Fehlende Absauganlagen	entsorgt
18 Holz(-arten)	15		x				Schule	erledigt		Buchen- und Eichenholzstaub werden als krebserzeugend eingestuft. Es sollen weniger kritische Holzarten verwendet werden, z. B. Fichten-, Tannen- oder Kiefernholz.	Buchenholz wurde nicht im Unterricht verwendet
19 Holzlagerung	16			x			Schule	teilweise erledigt	unverzüglich	Holz ist unsachgemäß gelagert, Stämme sind gegen Umkippen zu sichern	
20 Lagerung (schwerer Gegenstände)	17			x			Schule	teilweise erledigt	unverzüglich	Schwere Gegenstände dürfen nicht auf den Schränken lagern, Regale sind gegen Umkippen zu sichern	Definition "Schwerer Gegenstände" erforderlich
21 Tischbohrmaschine	17			x			Schule	erledigt		Fehlender Bohrfutterschutz	Neue Bohrmaschine angeschafft
22 Industriestaubsauger Klasse L	17			x			Schule	erledigt		Falsche Klasse, Klasse M oder H ist hier erforderlich	Neue Filter (M) vorhanden
23 Lagerung (schwerer Gegenstände)	18				x	x	Schule	teilweise erledigt	unverzüglich	Schwere und/ oder gefährliche Gegenstände dürfen nicht auf den Schränken lagern	Definition "Schwerer Gegenstände" erforderlich
24 Lagerung von Holz, Gas u.a.	19					x	Schule	erledigt		In unmittelbarer Nähe des Brennofens dürfen keine brennbaren Materialien gelagert werden (1 m)	